

შპს. "ლ.დ. იუნიონ"
"L.D. UNION" LTD.

ქ. სტეფანწმინდის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის
პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლოატაციის სამუშაოები

ნატილი A კოლიბრის კეთილმოწყობის სამუშაოები

ტერიტორიის შემოღოვა

შ.პ.ს. "ლ.დ. იუნიონ"-ს
დირექტორი:



/ ლ. დიდიძე /



ტერიტორიის შემოღობა	ვურცელი
ნახაზების ჩამონათვალი	F - 1
ტერიტორიის შემოღობის გეგმა	F - 2
მთავარი ჟიშპარი	F - 3
მთავარი ჟიშპარი, გეგმა, სვეტები:	F - 4
დობის ტიკიური სექცია	F - 5
სვეტი 1, დობის ანკერი	F - 6

ქ. სტეფანწმინდის არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის პოლიგონის კოილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები	შპს "ლდ 0360(რ)ე"	სამ. ა.გურია სამსახურის მდგრადი მომსახური
ნაშილი A პოლიგონის პეიოლმოწყობის სამუშაოები	0.6 მ	ა.ნატროვაძე
ნაშილი B პეიოლმოწყობის სამუშაოები	0.6 მ	ლ. აბრაშიძე
ნაშილი C პეიოლმოწყობის სამუშაოები	0.6 მ	ა.ნატროვაძე
ნახაზების ჩამონათვალი განგარიბებითი გარაიო		
	№	მიარის: 5.09.2013
	ნახ.: №№	F1
	ვარც.: - ბი	6

ტერიტორიის შემოღობის გეგმა



	შპს "ლდ 0-უნიონ"	ქ. სტეფანიშვილის არასახიათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები
საპარ. ჯ.პ.ზ. ნამდვილებადი	0.6 მ/წვ.	ა.ნატროვაძე
შეასრულა:		ლ. აბრამიძე
შეამოგა:	0.6 მ/წვ.	ა.ნატროვაძე
		ტერიტორიის გეოლოგიური მდგრადი დანართი
		ტერიტორიის გეოლოგიური მდგრადი დანართი
Nº	0160020: 5.09.2013	ნახ. №: F2 ვ.შრ.ც.: - ბ0 6

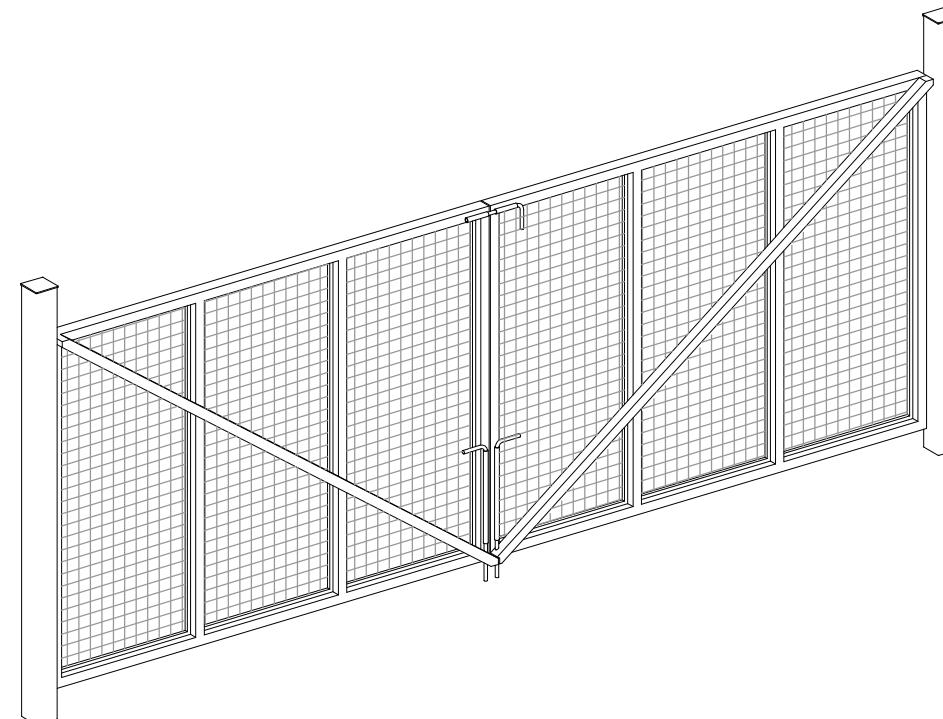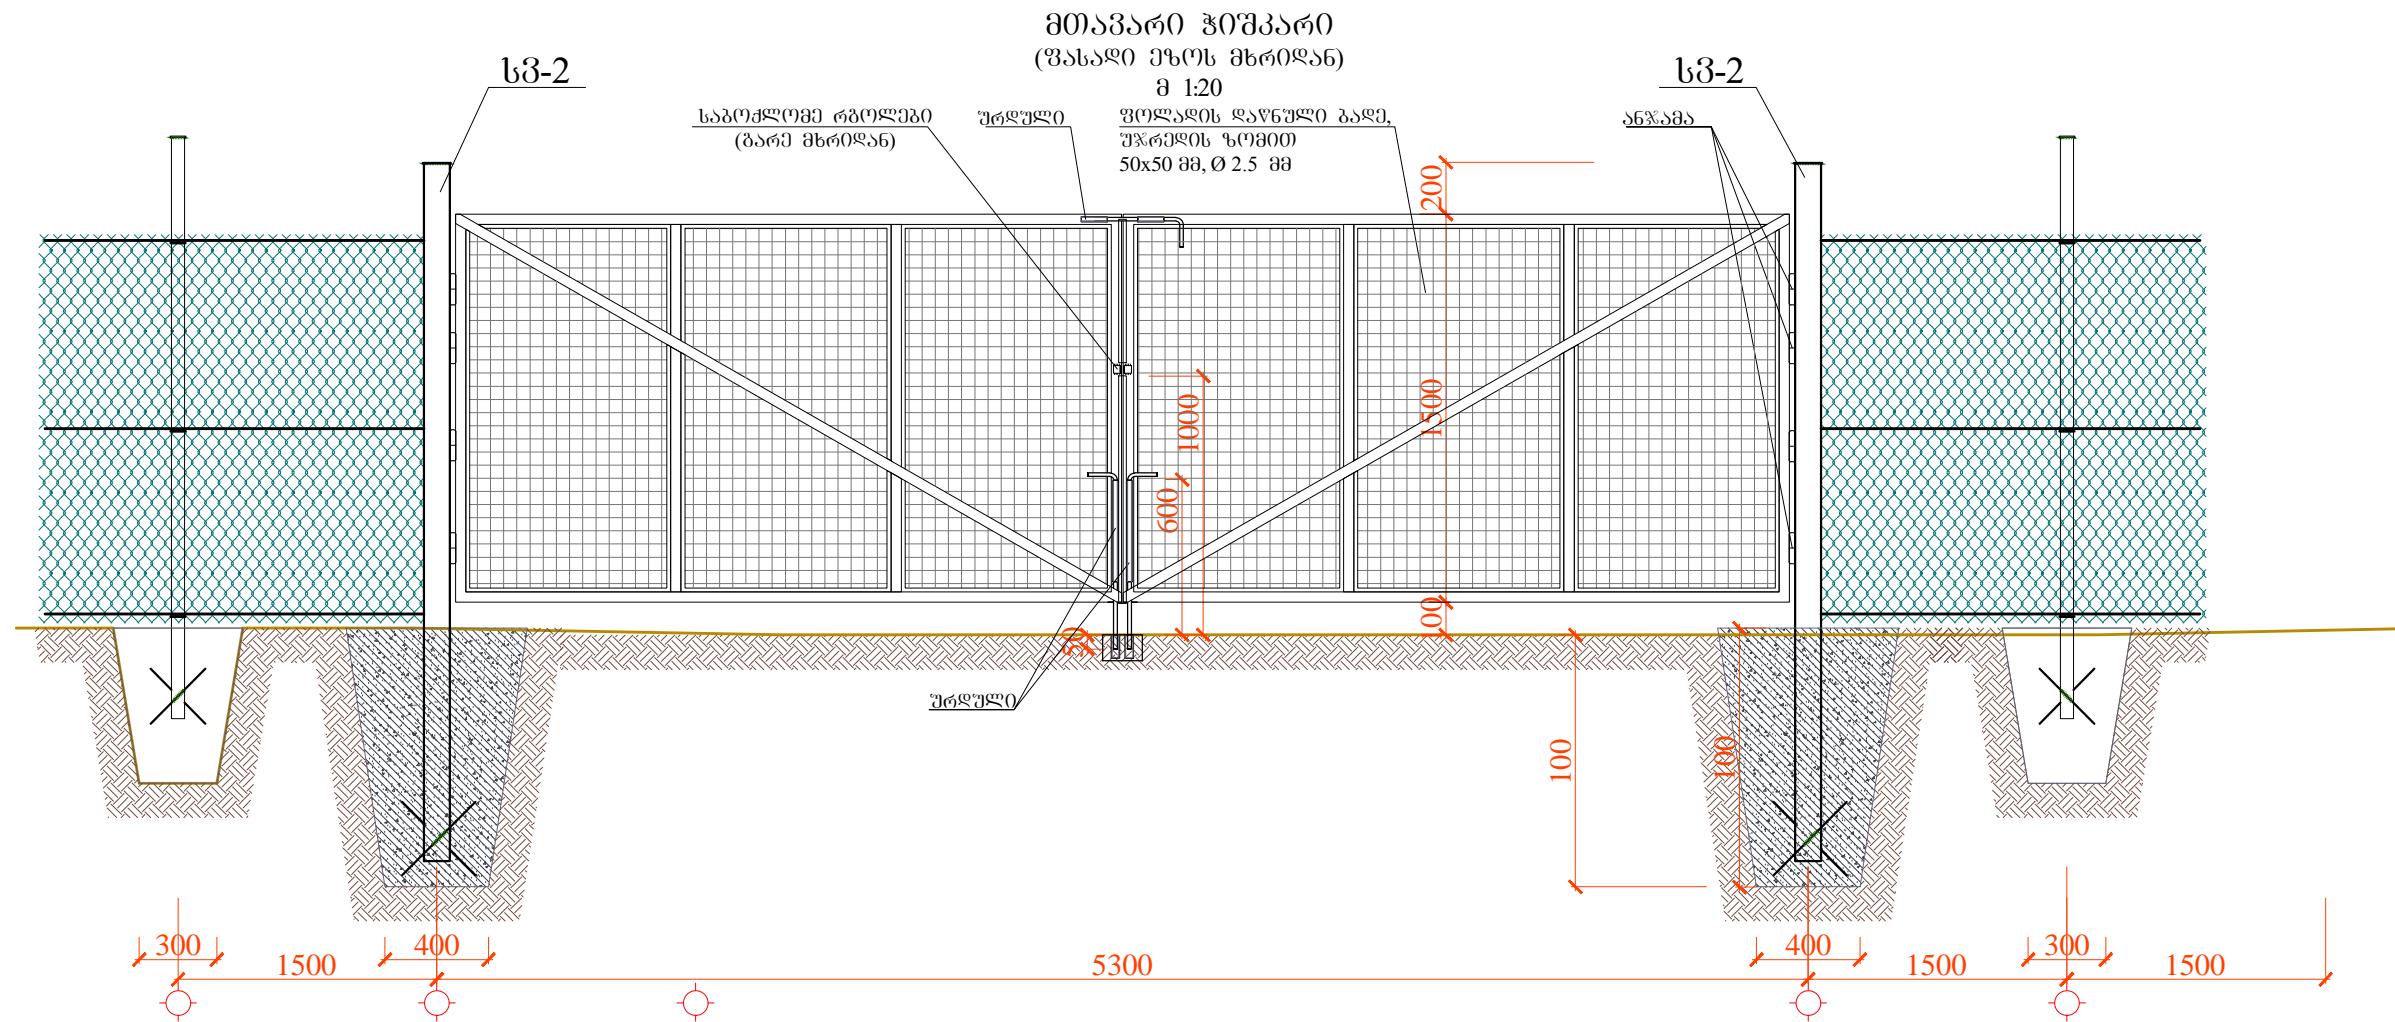


	შპს "ლდ 0760096"	ქ. სტეფანწმინდის არასაიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის პოლიტონის კონილმოწოდის და ექსპლუატაციის სამუშაოები
საარ. ჯავახ. ნადგმებანები	0.6 მ	ა.ნატროვალი
შესრულება:		ლ. აბრამიძე
შპს 0760096	0.6 მ	ა.ნატროვალი
		ტერიტორიის შემოღება
		გთავარი ჭიშკარი
Nº	010000: 5.09.2013	6ას.: №№ F3 ვარგ.: - ბ0 6


ჭიშკრის საძირკველი

۸۹۸۸



a 1:2

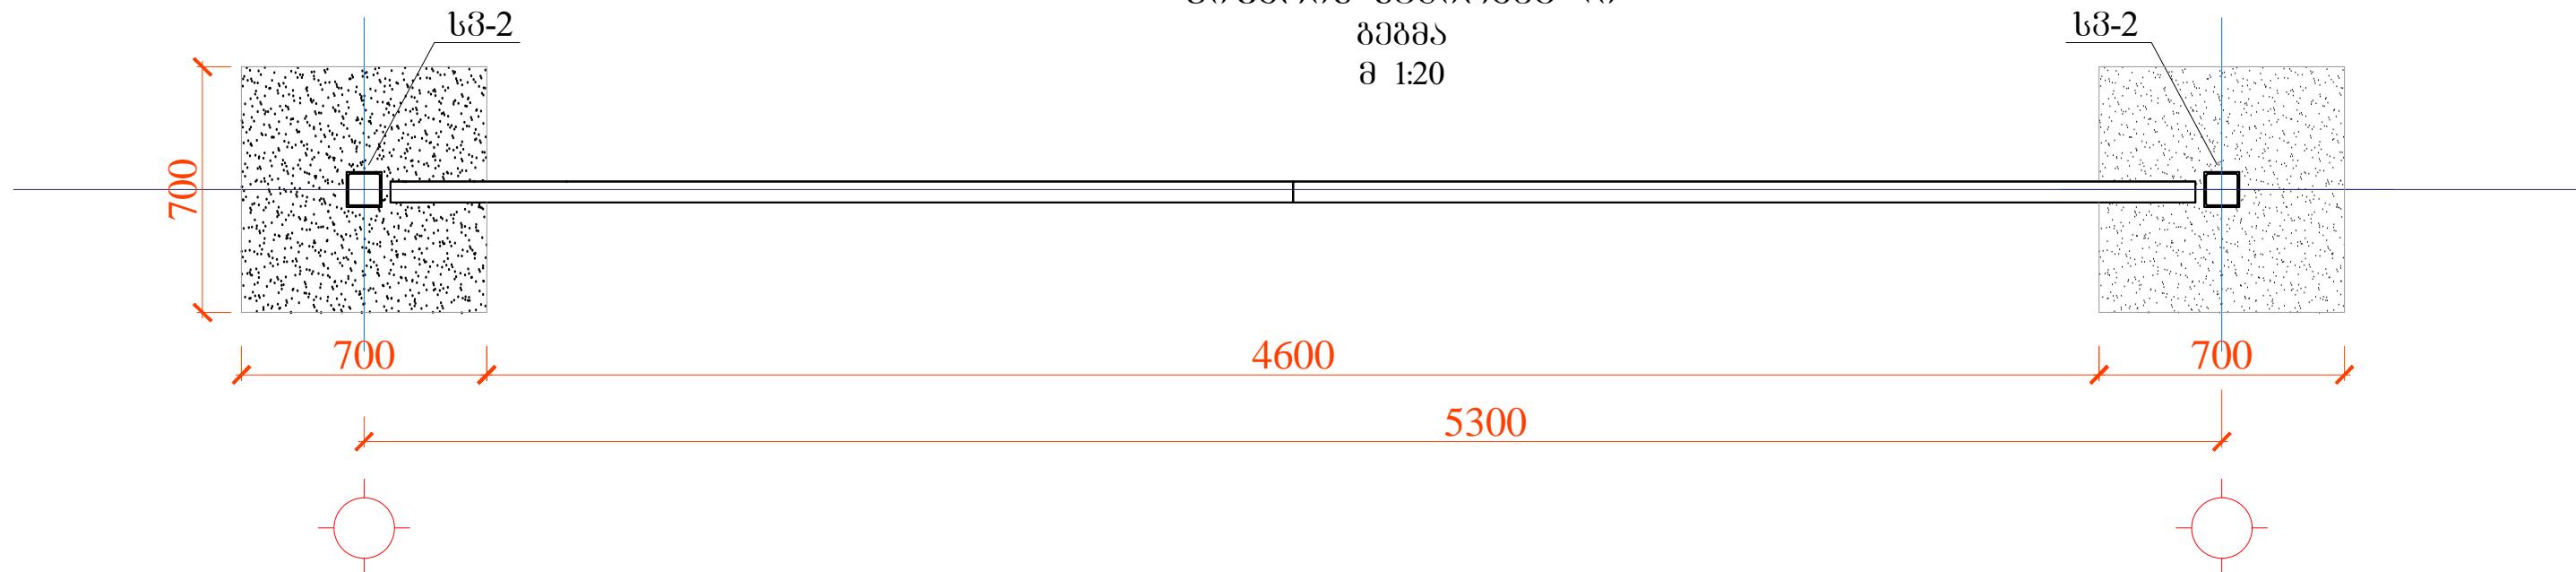

ჰიდროს სვეტი ს3 - 2
(2 ცალი)

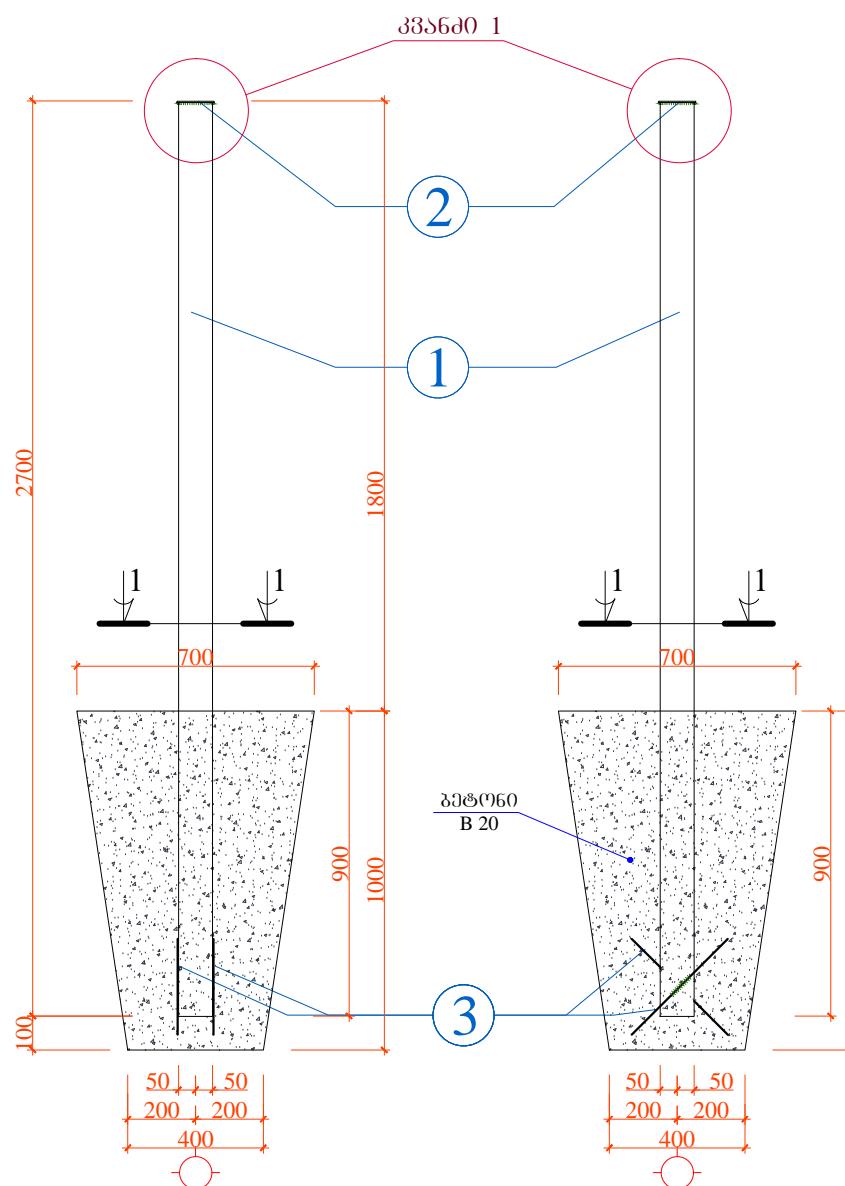


કુલાંગી 1
દ 1:10

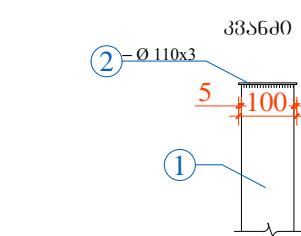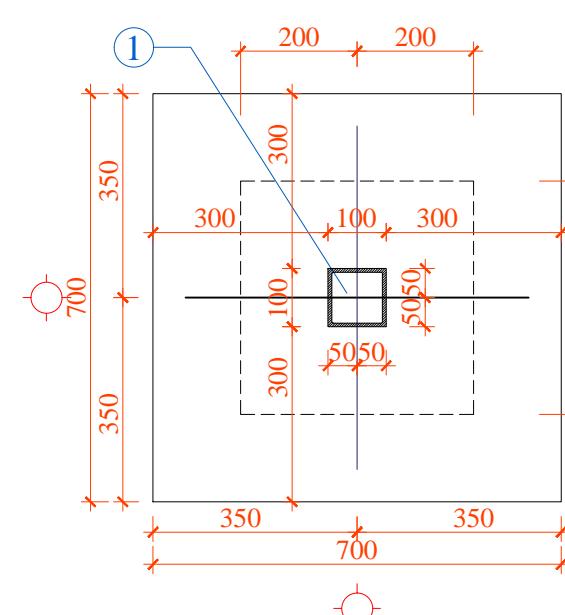

გეტონი B 20 – 0.31 გ
სულ – 0.62 გ

	შპს "ლდ 0/შნიონ"	ქ. სტეფანწმინდის არასახივათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის პოლიგონის კეთილმოწყობის და ექსპლუატაციის სამუშაოები
სამარ. ჯავახ სტეფანიშვილი	0.6	ა.ნატროვაძე
შპს მდგრადარი:		ლ. აბრამიძე
შპს მდგრადარი:	0.6	ა.ნატროვაძე
		ნაღვილი A პოლიგონის კოილოგონის სამუშაოები
		ტერიტორიის გეგმვები
		მთავარი ჰიდრორეზი, ბეგბა, სვეტები:
№	01ა6020: 5.09.2013	ნახ.: №№ F4 ვ.ვრც.: - ვ0 6





ღობის ტიპიური სექცია

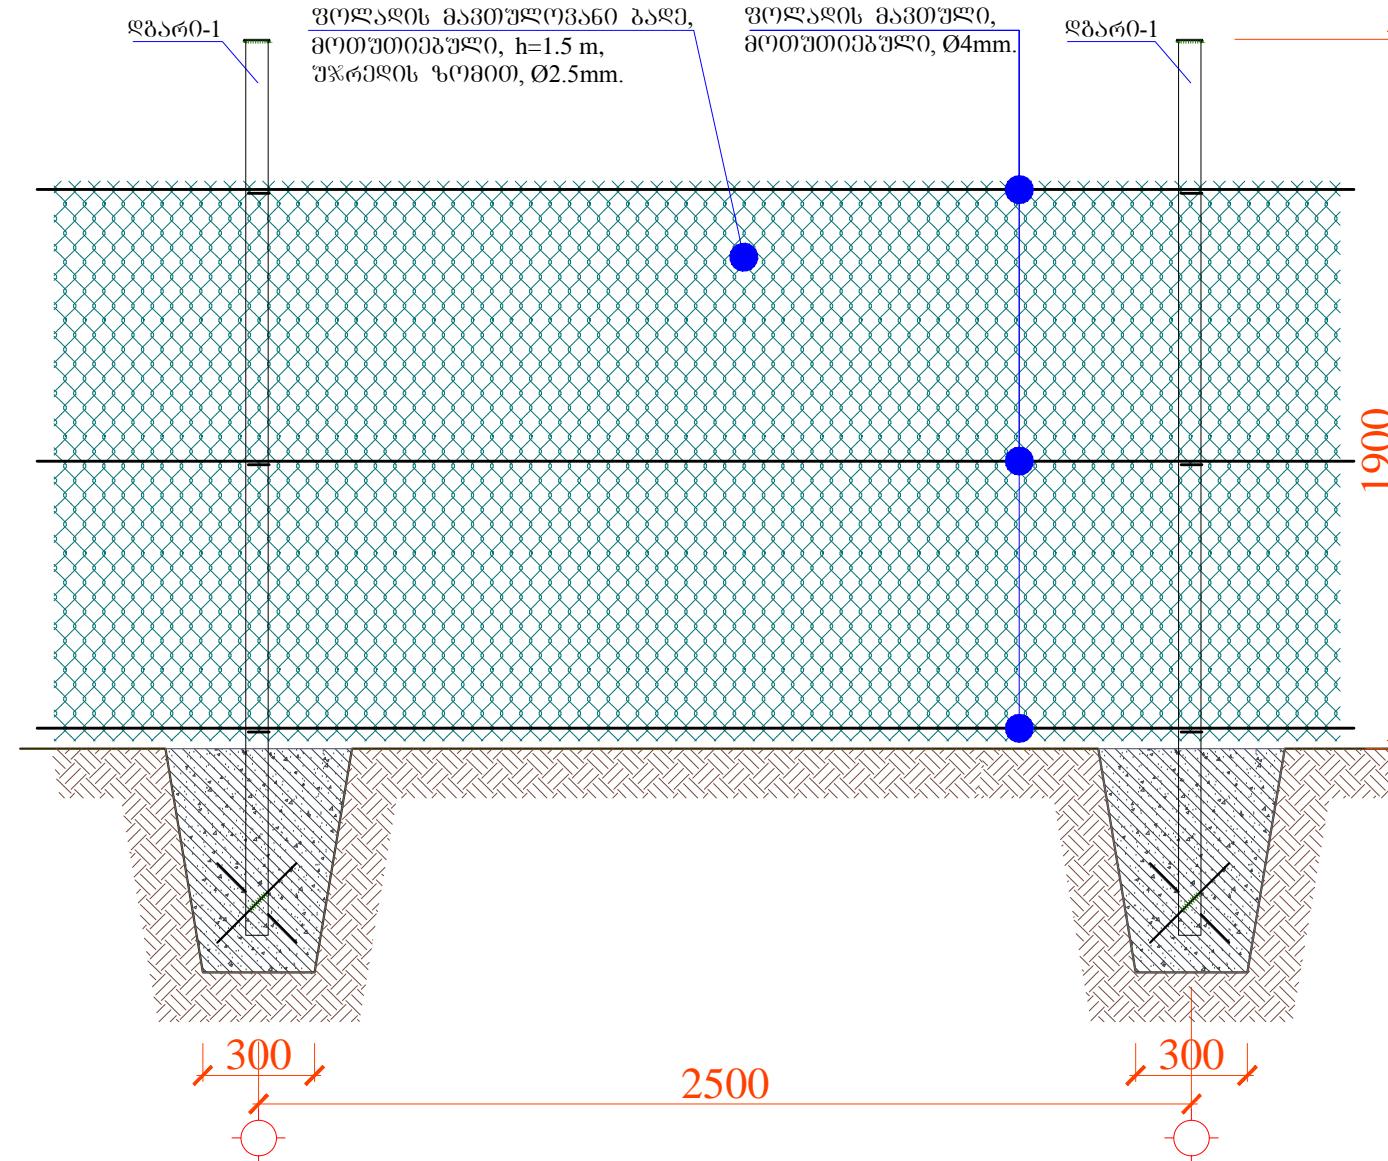

ღობის გადის საერთ. სიბრძე – $\ell=10.2$ მ
ვოლადის მავიულის საერთ. სიბრძე – $\ell=33.6$ მ

შენიშვნა: ვოლადის ელემენტები დაიფაროს 2
ვენა ანტიკრონზიული ბრუნტით და 2 ვენა
ზეთოვანი საღებავით

	შპს "ლდ 0'მებორე"	ქ. ხტევანწმინდის არასახიფათო ნაწილების ნაგავსაყრელის პრივატული კეთილმოწეობის და ქმნასატაციის სამუშაოები
საპრ. ჯავახ ხელმოწერილი:	0.6 მარკ	ა.ნატროვალი
შეარტლა:		ლ. პერავაძე
შეამოწმა:	0.6 მარკ	ა.ნატროვალი
N	010000: 5.09.2013	ნახ. N ^o F5 ვარც. - ბ0 6

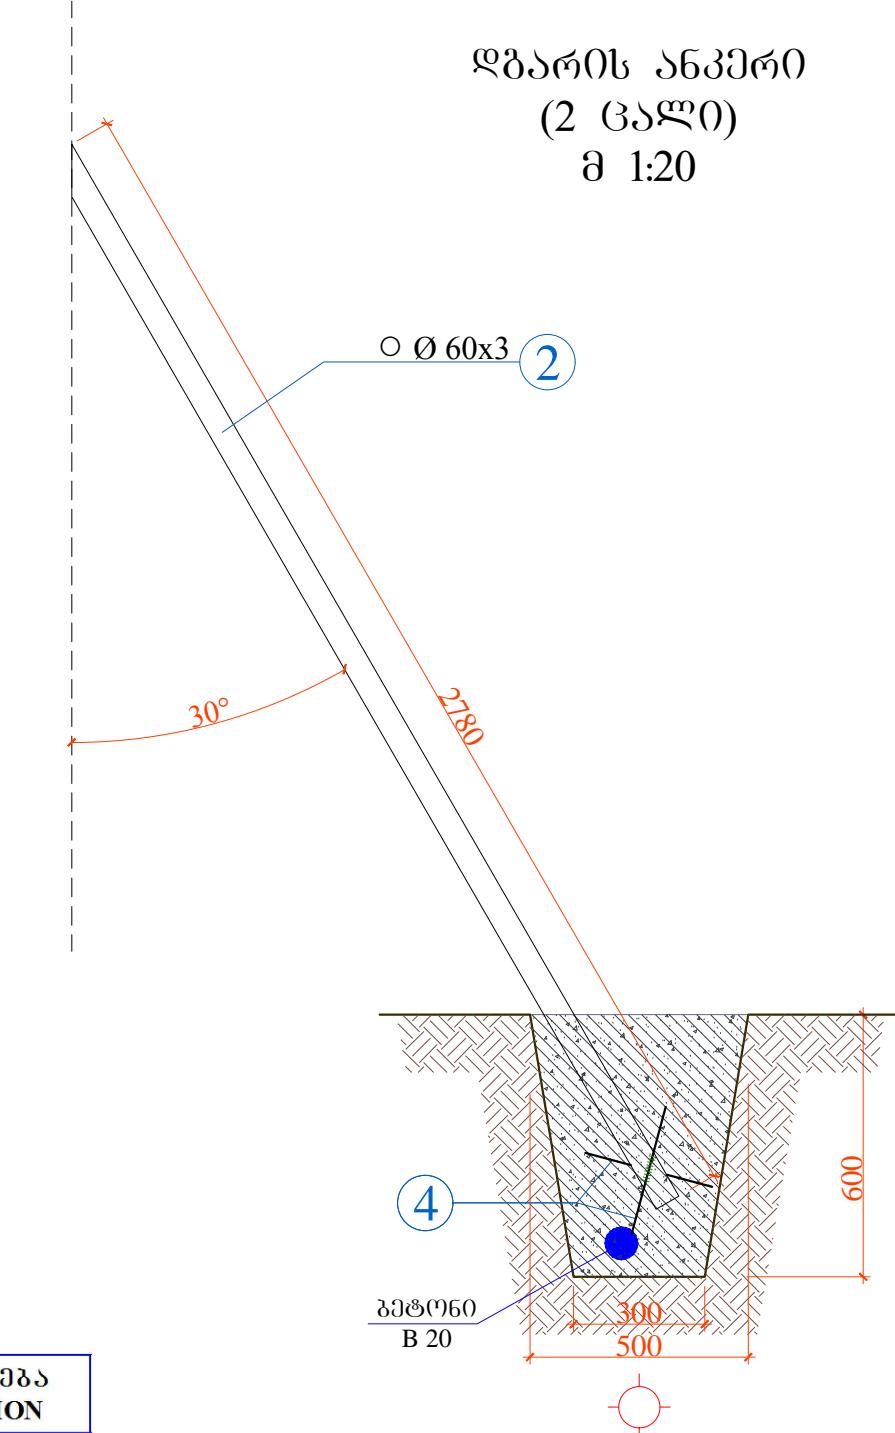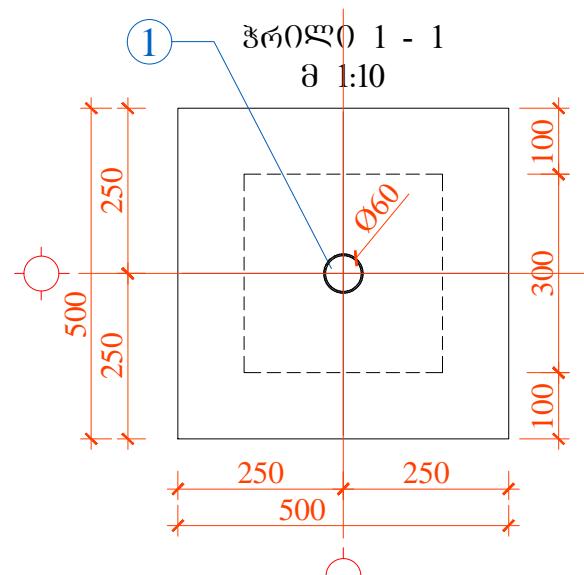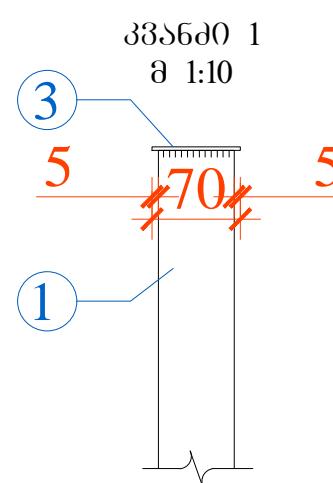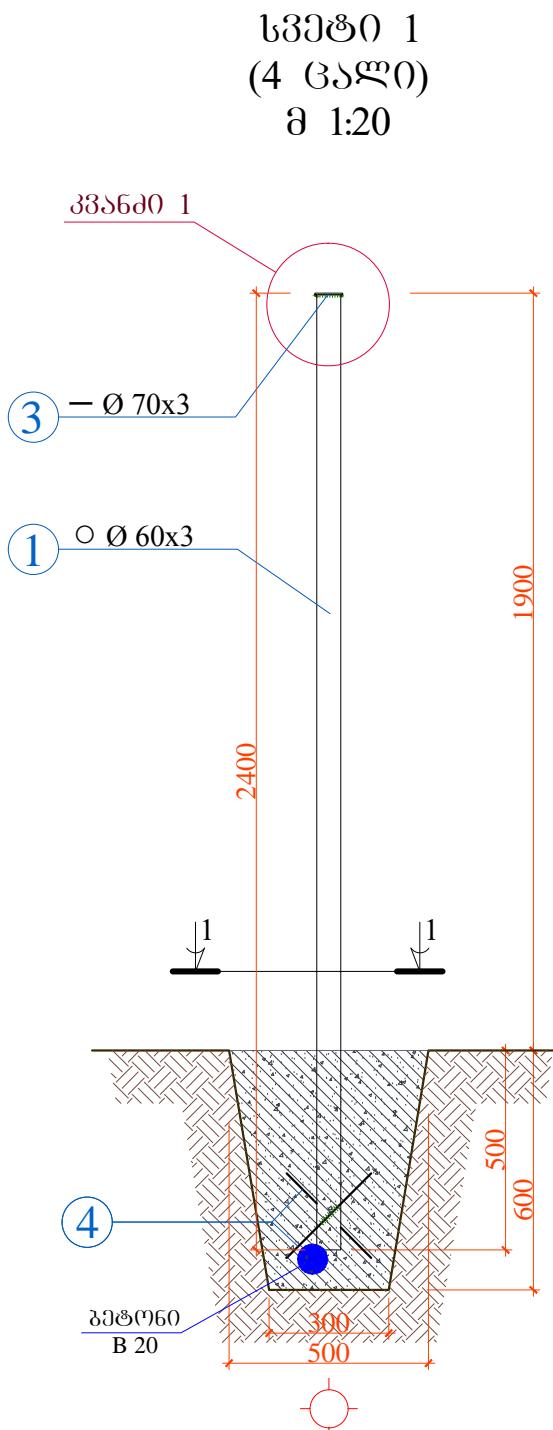

ლითონის ელემენტების საეცვლებლის METAL ELEMENTS SPECIFICATION				ელემენტების ამოკრება ELEMENTS CLASSIFICATION				
ელემ. ITEM #	პოზ.№ POS #	კვეთი Section	L, მმ mm	n, ცალი QUANTITY	$\Sigma n \times L$, მ M	ელემენტის ფიცი F030	$\Sigma n \times L$, მ M	მასა, გვ WEIGHT, KG
	1	Ø 60x3 მმ	2400.0	3	7.20	Ø 60x3 მმ	12.76	53.8
	2	Ø 60x3 მმ	2780.0	2	5.56	— 70x3 მმ	0.21	0.3
	3	— 70x4 მმ	70.0	3	0.21	Ø 10A-III	3.00	1.9
	4	Ø 10A-III	300.0	10	3.00			
სულ:							56.1	
შეღულების ნაკრი 2.0%:							1.1	
საერთო ფონა:							57.17	

ბეტონი B 20 – 0.098 მ³ (ერთი ცალისათვის)
სულ (n=12) – 0.59 მ³

	შპს "ლდ 036009"	ქ. სტეფანწმინდის არასახიფათო ნაწესების ნაგაფხურელის პოლიგონის კეთილმძღვანელის და ექსპლუატაციის სამუშაოები
		6აჭილი A
		კოლგონის კინილმოწყობის სამუშაოები
		ტერიტორიის შემოღობა
		სპეც 1 ლობის ანკერი
N	036009: 5.09.2013	ნახ. №№ F6 ვურც.: - ბ0 6