


ინდივიდუალური საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“

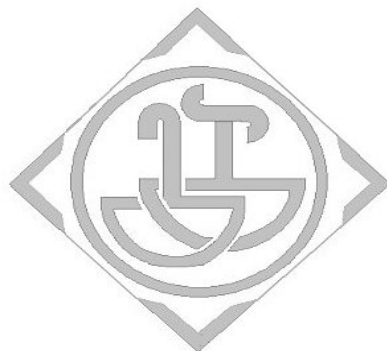

ვალეს მე-2 შახტის დასახლებაში,
წერეთელის ქუჩა #20 საცხოვრებელი
ბინის სახურავის რეაბილიტაცია

დაკვეთი: ახალციხის
მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ალბომი #1

არქიტექტურული ნაწილი.

მუშა პროექტი

Email: gbaginashvili@gmail.com

ქ.ახალციხე

2016 წელი

სიტუაციური გეგმა



				ვალე, მე-2 მახტის დასახლება, წერეთელის ქუჩა #20 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცელ
დახაზა	ბაგინაშვილი						
შეამოწმა	ბაგინაშვილი						
მიიღო							
				სიტუაციური გეგმა	ინდ.საწ. „გიორგი ბაგინაშვილი“		

არსებული სიტუაცია




				ვალე, მე-2 შახტის დასახლება, წერეთლის ქუჩა #20 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცლ
დახაზა	ბაგინაშვილი						
შეამოწმა	ბაგინაშვილი			ფოტომასალა	ინდ.საწ. „გიორგი ბაგინაშვილი“		
მიიღო							

არსებული სიტუაცია




				ვალე, მე-2 შახტის დასახლება, წერეთლის ქუჩა # 20 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცლ
დახაზა	ბაგინაშვილი						
შეამოწმა	ბაგინაშვილი						
მიიღო							
				ფოტომასალა	ინდ.საწ., გიორგი ბაგინაშვილი		

სარეაბილიტაციო სახურავის გეგმა

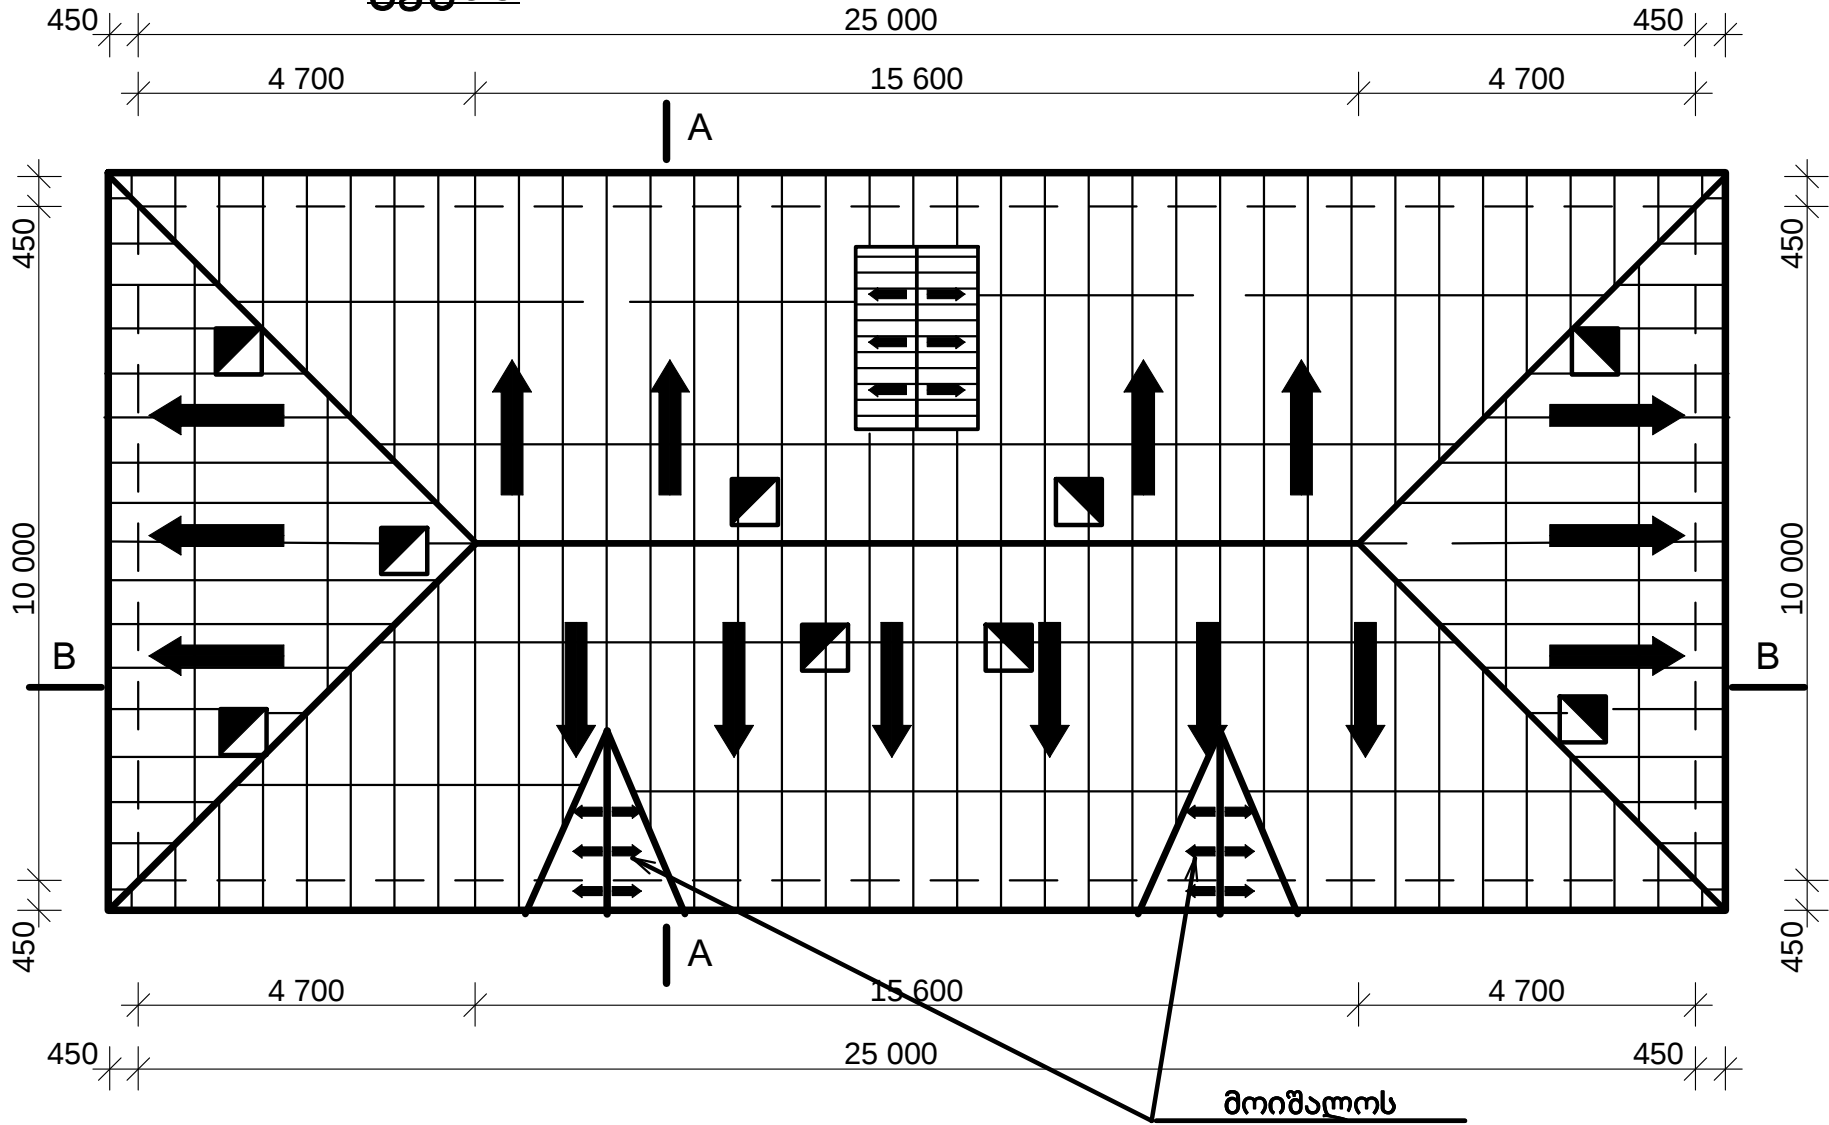


დახაზა	ბაგინაშვილი	ვალე.მე-2 მახტის დასახლება, წერეთლის ქუჩა #20 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცელ
შეამოწმა	ბაგინაშვილი				
მიიღო			ინდ.საწ.„გიორგი ბაგინაშვილი“		

სახურავის ჩრდილო-აღმოსავლეთის
საფარის განშლა

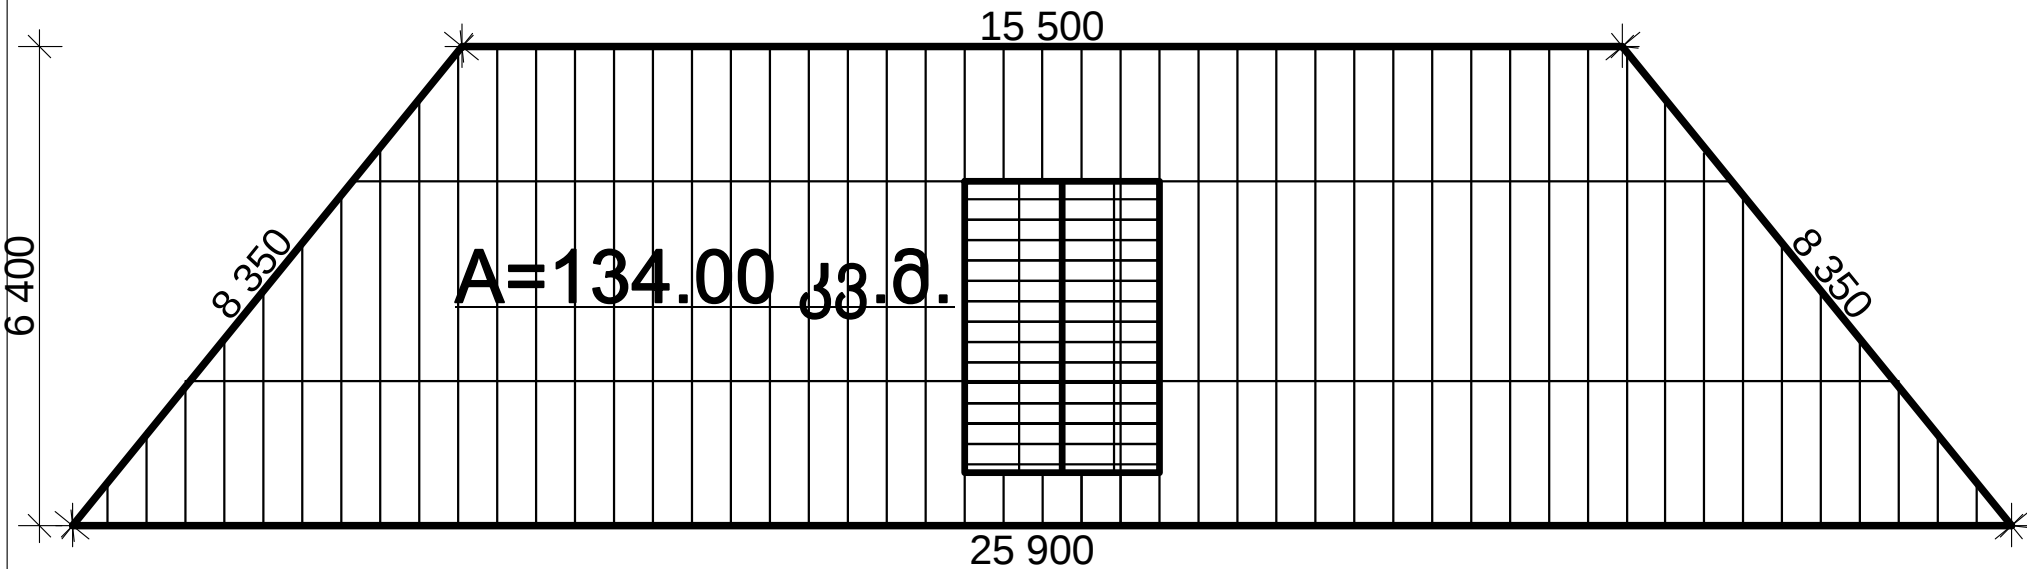


სახურავის ჩრდილო-დასავლეთის
საფარის განშლა

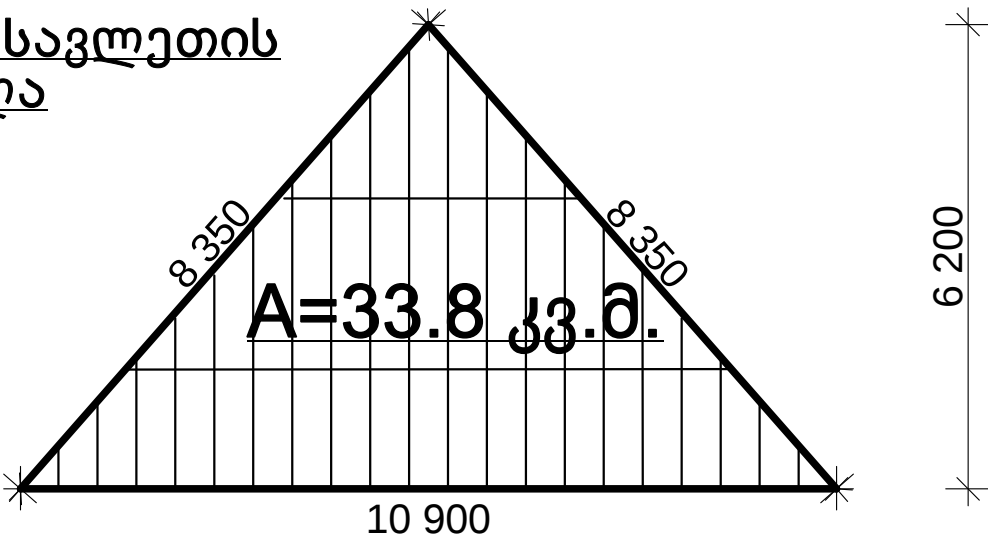


				ვალე,მე-2 შახტის დასახლება, წერეთლის ქუჩა #20 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცლ
დახაზა	ბაგინაშვილი						
შეამოწმა	ბაგინაშვილი						
მიიღო					ინდ.საწ„გიორგი ბაგინაშვილი“		


**სახურავის სამხრეთ-დასავლეთის
საფარის განშლა**

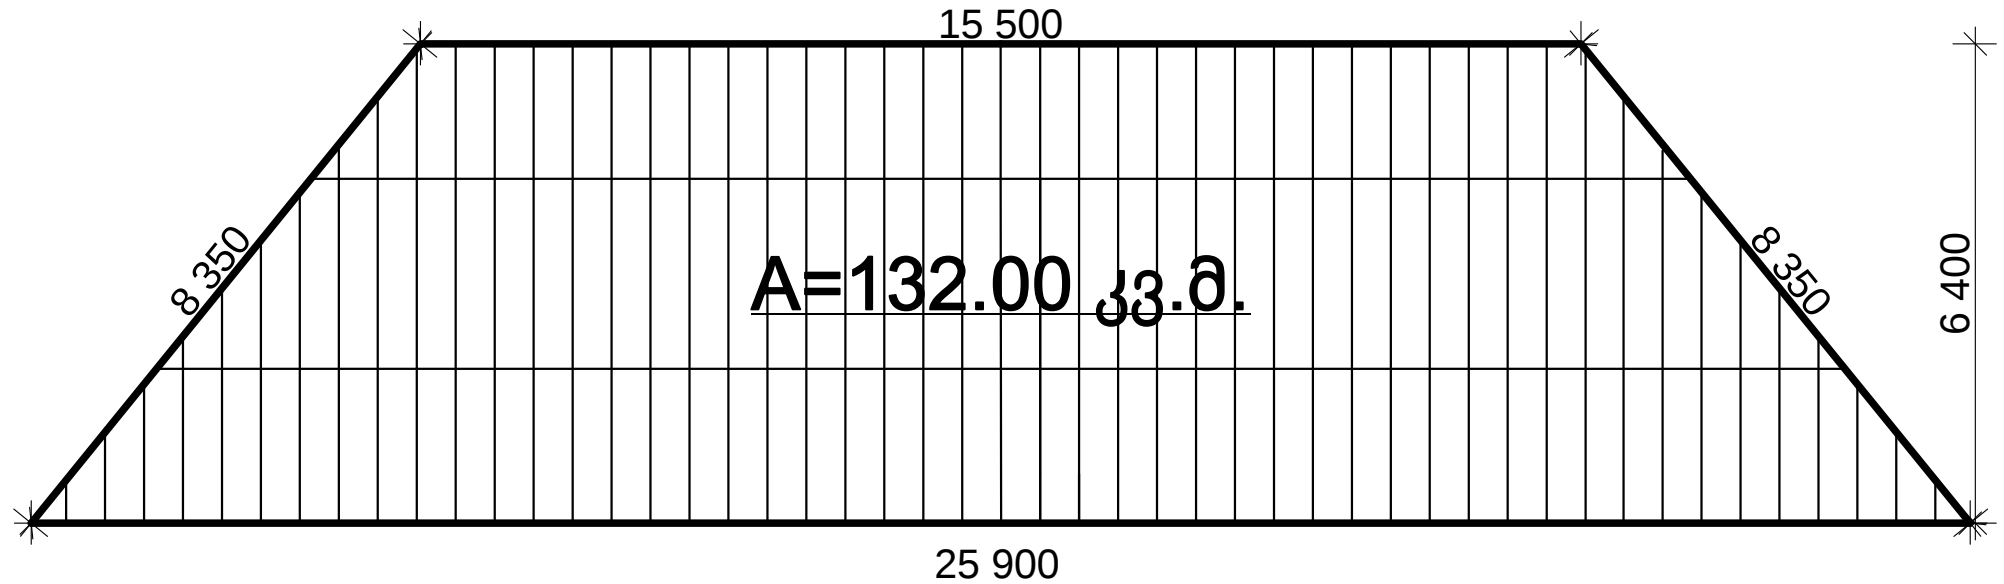

**სახურავის სამხრეთ-
აღმოსავლეთის საფარის განშლა**

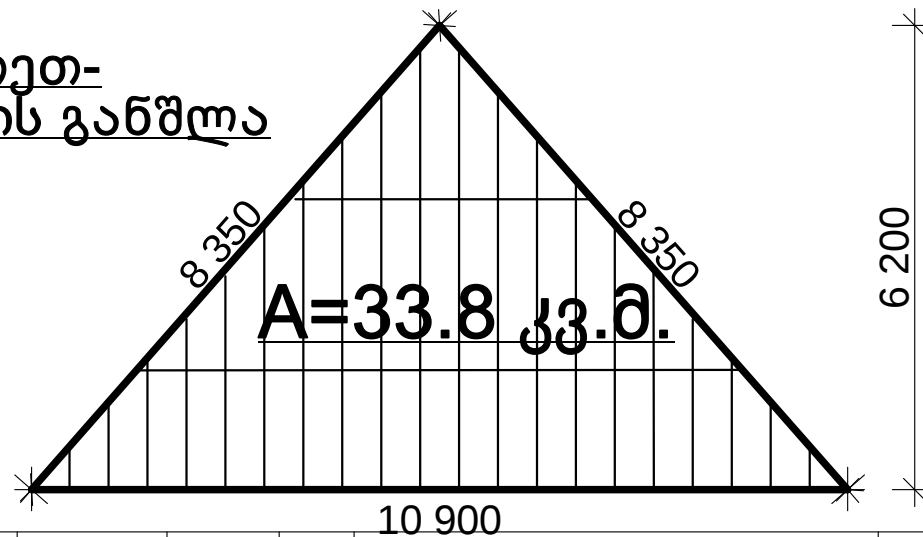

დახაზა	ბაგინაშვილი			ვალე.მე-2 შახტის დასახლება, წერეთლის ქუჩა # 20 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცლ
შეამოწმა	ბაგინაშვილი						
მიიღო					ინდ.საწ. „გიორგი ბაგინაშვილი“		

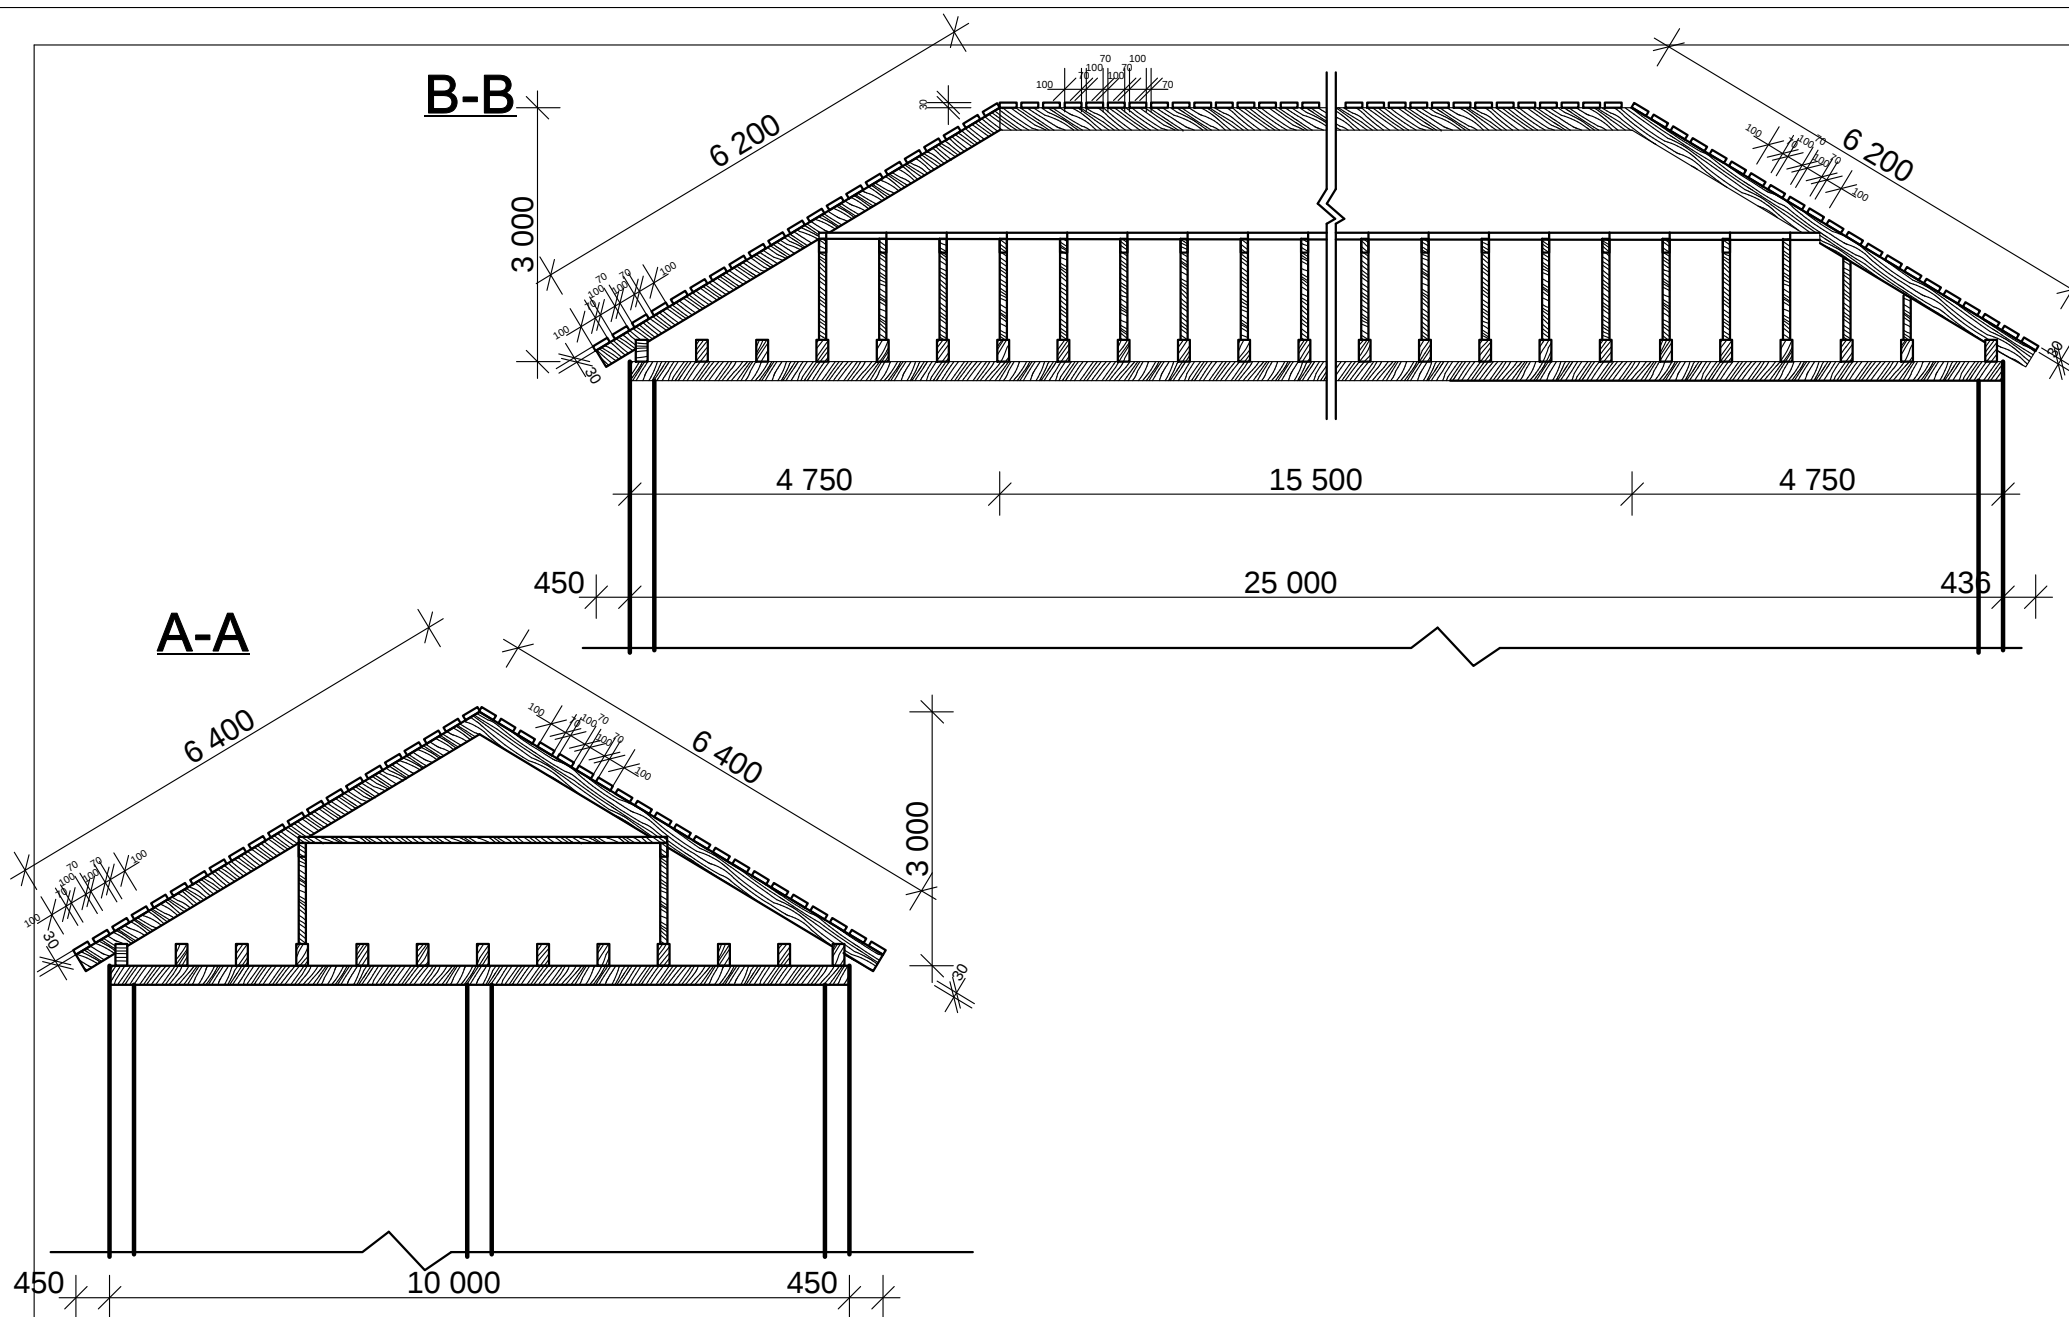

დახაზა	ბაგინაშვილი			ვალე.მე-2 შახტის დასახლება, წერეთლის ქუჩა #20 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცლ
შეამოწმა	ბაგინაშვილი						
მიიღო					ინდ.საწ.„გიორგი ბაგინაშვილი“		

განმარტებითი ბარათი:

წარმოდგენილი პროექტი დამუშავებულია ინდ.საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“-ს მიერ და ითვალისწინებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ვალეს, ე.წ „მეორე შახტის“ დასახლებაში, წერეთელის ქუჩა #20 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაციას. სარეაბილიტაციო შენობას სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები არასდროს არ ჩატარებია. შენობის სახურავი რეაბილიტაციის დაწყებამდე აზბესტშიფერისაა, ამორტიზებული. ნივნივები მოწყობილია ხის 5X15 სმ ხის კოჭებით, დგარები და ირიბანები 10X10 სმ კოჭებით, ხოლო შიფერის ქვეშა საფარს 3 სმ სისქის ფიცარი წარმოადგენს. პროექტის შესაბამისად უნდა მოხდეს შიფერის არსებული შენობის ცალ მხარეს არსებული 2 სამერცხურის დემონტაჟი და არსებული სახურავის სიბრტყის გასწვრივ მისი გადახურვა, სახურავის საფარის მთლიანი დაშლა და შემდგომ გამოსადეგი მასალის დასაწყობება. სახურავის ხის მასალა შემდგომი ექსპლუატაციისათვის ნაწილობრივ გამოსადეგია. შესაცვლელია ხის კონსტრუქციების ნაწილი, კერძოდ, კონსტრუქციის ის ნაწილი სადაც წლების მანძილზე ხდებოდა წყლის ჩადინება. შენობა უნდა გადაიხუროს მოთუთიებული 0.45 მმ სისქის გოფირიებული თუნუქის ფურცლით, ხოლო კეხი დაიფაროს ამავე სისქის მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქის ფურცლით. სახურავს აქვს სამერცხლურიც, რომლის საფარიც ასევე უნდა აღსდგეს. ასევე უნდა მოხდეს სახურავის კარნიზის შეფიცვრა, აგურის საკვამური მილების დაზიანებული ადგილების აღდგენა და შემდგომ მათი შემოსვა მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით.

				ვალე,მე-2 შახტის დასახლება, წერეთელის ქუჩა #20 საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია	სტადია	ფურც	ფურცლ
დახაზა	ბაგინაშვილი						
შეამოწმა	ბაგინაშვილი						
მიიღო					ინდ.საწ.„გიორგი ბაგინაშვილი“		

ვალეს მე-2 შახტის დასახლებაში, 2 სართულიანი ბინის (წერეთელის 20) სახურავის

სარეაბილიტაციო სამუშაოთა მოცულობის უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთ.	რაოდენობა
1	დაზიანებული აზბესტშიფერის დემონტაჟი, ჩამოტანა და გატანა	კვ.მ.	337,00
2	შენობის სამერცხლურების დემონტაჟი	ცალი	2,00
3	დაზიანებული 5*15 სმ ხის ნივნივების შეცვლა და ნაწილობრივ ახლის მოწყობა	კუბ.მ.	1,00
4	შიფერის ქვეშა ხის 4 სმ სისქის დაზიანებული ფიცრის შეცვლა ახლით	კუბ.მ.	1,50
5	0,45 მმ სისქის მოთუთიებული პროფილირებული თუნუქის სახურავის მოწყობა	კვ.მ.	333,60
6	კეხის დახურვა 0,45 მმ სისქის მოთუთიებული ფურცლოვანი თუნუქით	გრძ.მ.	48,80
7	დანგრეული საკვამური მილების აღდგენა არსებული აგურით	მ ³	1,00
8	საკვამური მილებისა და სამეცხლურის ფრონტონების შემოსვა 0,45 მმ გლუვი მოთუთიებული თუნუქის ფურცლით და წყლის გადამყვანების მოწყობა	მ ²	18,00
9	საკვამური მილების თუნუქის ხუფების მოწყობა	ცალი	8,00

ინდ.საწარმო „გიორგი ბაგინაშვილი“